

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## PRZYŁBICA SPAWALNICZA Z FILTREM FC-PAPR

INSTRUCJA ORYGINALNA 2025



**FACHOWIEC**  
the best partner



Bardzo dziękujemy i gratulujemy udanego zakupu.

W trosce o wysoką jakość oferowanych przez naszą firmę produktów oddajemy w Państwa ręce urządzenie, które wyprodukowane zostało w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie metod spawania. W trosce o bezpieczeństwo użytkowania oraz dbałość o prawidłowe wykorzystanie potencjału urządzenia serdecznie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.



**Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia przeczytaj całą instrukcję ze zrozumieniem i zachowaj ją do przyszłego użytku**

Zasady bezpieczeństwa, opis symboli

Należy bezwzględnie zapoznać się z poniższymi oznaczeniami oraz zasadami bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia własnego oraz innych osób.



Przeczytaj instrukcję przed uruchomieniem urządzenia. Używaj wyłącznie oryginalnego wyposażenia dostarczonego przez producenta.



Używaj atestowanych osłon twarzy oraz tarcz spawalniczych. Zawsze używaj odzieży ochronnej przeznaczonej dla spawaczy. Odpryski metalu mogą uszkodzić oczy. Zawsze korzystaj z okularów ochronnych.



Gazy i opary mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Podczas procesu spawania wydobywają się gazy i opary spawalnicze. Wdychanie tych substancji może być niebezpieczne dla zdrowia.



Ubierz odzież ochronną zabezpieczającą całe ciało.



Używaj maski spawalniczej z odpowiednim stopniem zaciemnienia filtra.



Szkodliwe promieniowanie.



Wysoka temperatura.



Trzymaj głowę z dala od dymów i oparów spawalniczych.



Szkodliwe promieniowanie od łuku spawalniczego.

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



FCPAPR/2025/FC

Jednostka Notyfikowana 082  
Ostatnie 2 cyfry roku w którym naniesiono znak CE: 15

| Nazwa i adres                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
| FACHOWIEC Jakub Świątek,<br>Grunwaldzka 390,<br>60-169 Poznań, Poland |

oświadcza, że wyroby:

| Nazwa      | Przyłbica spawalnicza z filtrem FC-PAPR                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ/model: | FC-PAPR<br>Przepływ: 170l/min. – 220l/min<br>Klasa filtra: TH3P R SL<br>Pole widzenia: 98x55mm<br>Skala zaciemnienia: 5-8/9-13<br>Typ baterii: Li-ion Nimh, 3000mAh<br>Waga przyłbicy: 490g<br>Waga filtra: 1200g<br>Temperatura pracy: -5°C do +55 °C |

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

EN 12941:1998+A1 : 2003+A2: 2008  
EN 379:2009-07  
EN 175:1997-08

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

89/686/EEC                      środki ochrony osobistej

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem 

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do urządzenia w stanie, w jakim zostało wprowadzone do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: Jakub Świątek.

Jakub Świątek

[www.fachowiec.com](http://www.fachowiec.com)

Poznań, 13.02.2025  
Miejsce i data wystawienia:

## PRZEZNACZENIE

Przyłbice spawalnicze samościemniające przeznaczone są do zapewnienia ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem powstałym w normalnych warunkach spawania. Dodatkowo zestaw wyposażony jest we filtr powietrza z elektrycznym nawiewem wspomagającym oddychanie podczas spawania. Filtr zabezpiecza przed kurzem i cząsteczkami metali unoszącymi się wokół miejsca gdzie prowadzone są prace spawalnicze.

Przyłbice spawalnicze FC-PAPR nadają się jako środki ochrony osobistej podczas procesów spawania i cięcia łukowego (TIG, MIG, MAG, MMA, SAW, PAC).

**Zabronione jest użytkowanie przyłbic samościemniających jako środki ochrony osobistej podczas procesów spawania i cięcia gazowego, spawania i cięcia laserowego.**

**Zabronione jest użytkowanie przyłbic samościemniających do innych celów niż zapewnianie ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem powstałym w normalnych warunkach.**

## ZASADA DZIAŁANIA FILTRA SPAWALNICZEGO SAMOŚCIEMNIAJĄCEGO

Samościemniający filtr spawalniczy, w który wyposażona jest przyłbica działa automatycznie, przełączając się ze stanu rozjaśnionego do zaciemnionego lub odwrotnie. Przejście w stan zaciemniony zachodzi w chwili pojawienia się łuku spawalniczego. Przejście w stan rozjaśniony zachodzi po wygaśnięciu łuku spawalniczego.

## ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przed użyciem przyłbicy samościemniającej należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Należy przestrzegać zasad BHP panujących w zakładzie pracy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu przyłbicy, wątpliwości dotyczących jej prawidłowego użycia, należy zgłosić to przełożonemu lub skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.


1. Zabronione jest użytkowanie przyłbicy niezgodne z przeznaczeniem.
2. Przed każdym przystąpieniem do pracy należy dokonać oceny sprawności technicznej przyłbicy samościemniającej oraz zespołu filtrującego powietrze.
3. Przed wejściem do strefy spawania należy się upewnić czy przyłbica jest poprawnie połączona z zespołem filtrującym.
4. W zależności od procesu spawalniczego do jakiego przystępuje użytkownik, dobrać odpowiedni stopień przyciemnienia filtra samościemniającego.
5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu przyłbicy lub zespołu filtrującego powietrze, w szczególności niepoprawnego działania filtra samościemniającego ( Na przykład: brak zaciemnienia filtra, zbyt późne zaciemnienie, zbyt wczesne rozjaśnienie), uszkodzenia korpusu przyłbicy itp. należy przerwać pracę i zgłosić problem do przełożonego.
6. Przyłbica nie zabezpiecza przed urządzeniami wybuchowymi lub żrącymi cieczami.
7. Nie wolno kłaść przyłbicy oraz filtra samościemniającego na gorącej powierzchni.
8. Chronić filtr samościemniający przed cieczami lub brudem. Unikać kontaktu z wodą lub nadmierną wilgocią.
9. Regularnie wymieniać ochronną szybę przednią. Używać oryginalnych szyb.
10. Regularnie czyścić powierzchnię filtra samościemniającego, nie używać silnych roztworów czyszczących.
11. Czujniki i ogniwa słoneczne zachowywać zawsze w czystości.
12. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji w budowie filtra lub przyłbicy. Nie używać części zamiennych innych, niż te dostarczone przez autoryzowany serwis. Nieautoryzowane modyfikacje i części zamienne spowodują utratę gwarancji oraz narażą operatora na ryzyko obrażeń ciała.
13. Zabronione jest otwieranie i manipulowanie przy filtrze ściemniającym.
14. Używać w temperaturze: - 5°C do +55°C

|                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | <b>OSTRZEŻENIE</b> |  |
| Użytkownik musi przestać używać przyłbicy samościemniającej, jeżeli nie można rozwiązać wyżej wymienionych problemów. Skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu lub autoryzowanym serwisem. |                    |                                                                                       |

## BUDOWA I DANE TECHNICZNE

Samościemniająca przyłbica spawalnicza zbudowana jest z trzech podstawowych modułów: korpusu przyłbicy wykonanego z tworzywa, filtra samościemniającego LCD oraz zespołu filtrującego powietrze.

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Przepływ:                  | 170l/min. – 220l/min |
| Klasa optyczna filtra LCD: | 1/1/1/2              |
| Pole widzenia:             | 98x55mm              |
| Ilość czujników:           | 4                    |
| Skala zaciemnienia:        | 5-8/9-13             |
| Klasa filtra powietrza:    | TH3P R SL            |
| Typ baterii:               | Li-ion Nimh, 3000mAh |
| Waga przyłbicy:            | 490g                 |
| Waga filtra:               | 1200g                |
| Temperatura pracy:         | -5°C do +55 °C       |

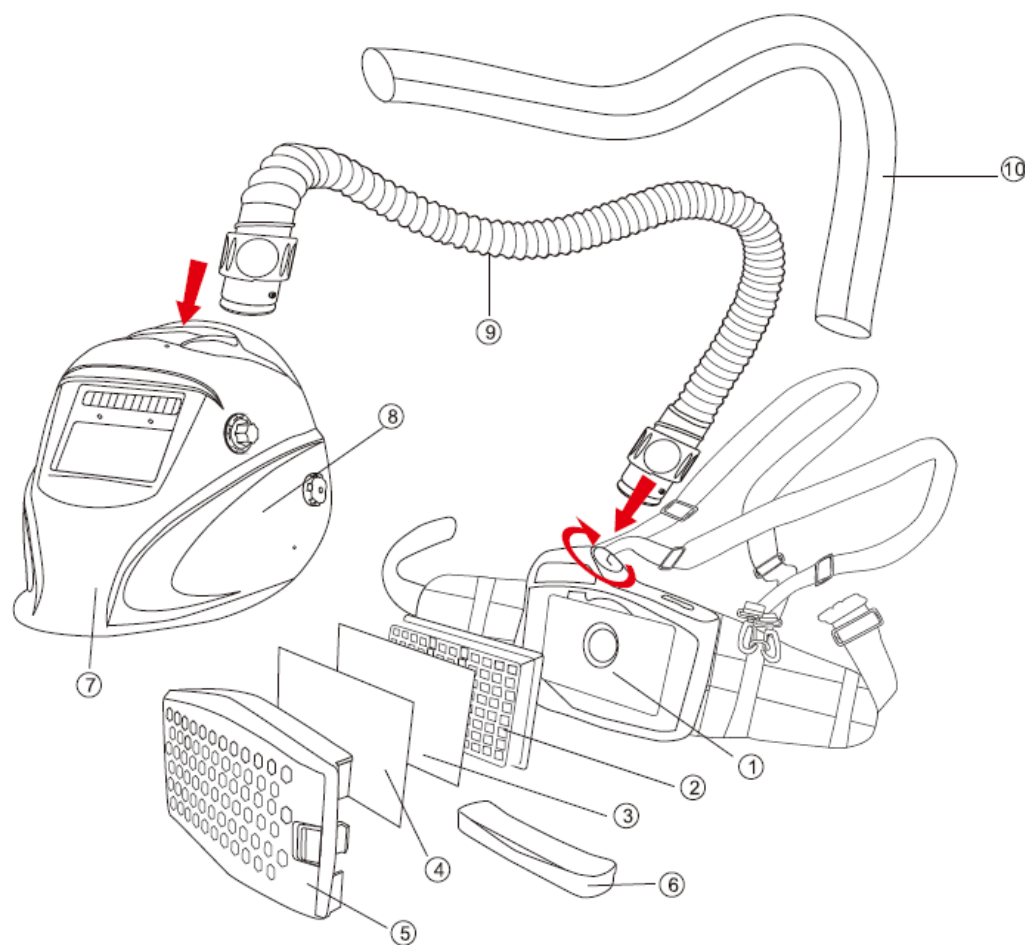


1. Obudowa tylna zespołu filtrującego
2. Wkład główny filtra powietrza
3. Filtr dokładny
4. Filtr wstępny
5. Pokrywa przednia filtra powietrza
6. Pokrywa baterii zasilających filtr powietrza
7. Przyłbica spawalnicza
8. Pokrętło regulacji mocowania przyłbicy
9. Wąż łączący przyłbicę z zespołem filtrującym
10. Osłona węża


## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przyłbica jest dostarczana w stanie wymagającym samodzielnego montażu przez użytkownika. Przed rozpoczęciem użytkowania należy wykonać następujące czynności:


1. Przeczytać ze zrozumieniem załączoną instrukcję obsługi.
2. Sprawdzić stan techniczny przyłbicy.
3. Dokonać montażu poszczególnych podzespołów zgodnie z poniższą instrukcją obrazkową.
4. Dokonać regulacji nagłowia z zespołem zawiasowym, aby była optymalnie dopasowana do głowy użytkownika.
5. Dokonać odpowiednich ustawień czułości, czasu zwłoki oraz poziomu zaciemnienia filtra spawalniczego.

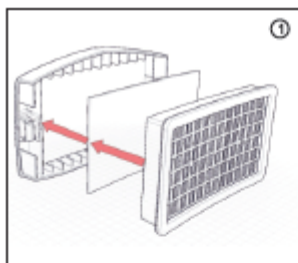


**montaż filtra powietrza**

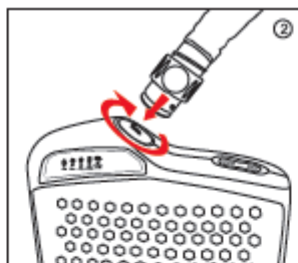


**montaż węży łączącego maskę z filtrem**

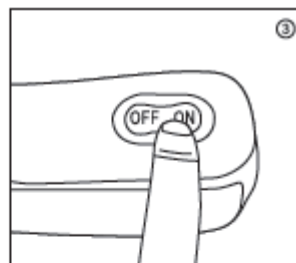


**przycisk WŁ/WYŁ**

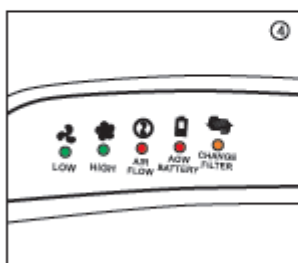


**test**

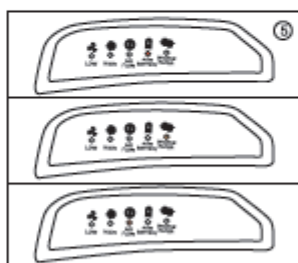

**wskaźnik niskiego poziomu baterii**

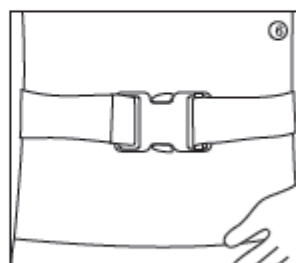


**pasek**

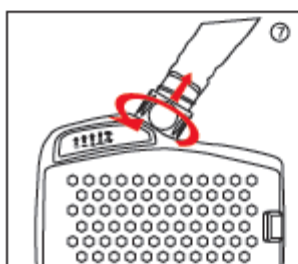


**odłączenie węży**




**pokrywa baterii**

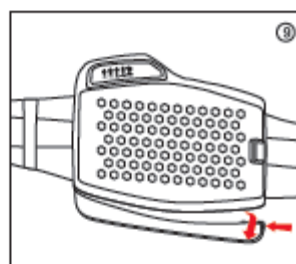


**wymiana baterii**

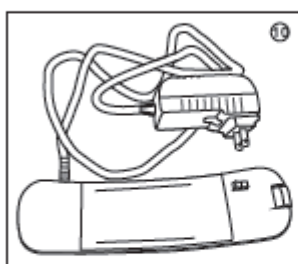


**podłączenie ładowarki**

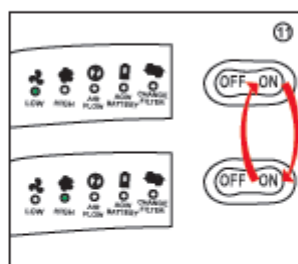

**regulacja przepływu powietrza**

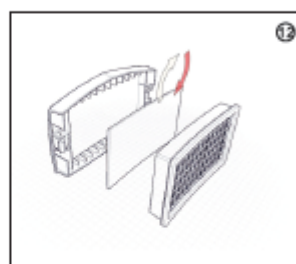

**wymiana wkładu filtra powietrza**

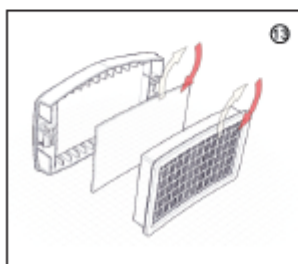

**wymiana filtra głównego**


## REGULACJA DOPASOWANIA PRZYŁBICY (REGULACJA OPASKI).

Obwód całkowity opaski na głowę operatora można zwiększać lub zmniejszać, poprzez pokrętko znajdujące się w tylnej części opaski. Prawidłowe ustawienie obwodu opaski, jest wtedy gdy przyłbica spawalnicza nie spada z głowy operatora, a opaska nie powoduje nadmiernego ucisku.

Zbyt wysokie umiejscowienie przyłbicy na głowie operatora może powodować spadanie maski, zbyt niskie umiejscowienie przyłbicy może powodować niewygodę w użytkowaniu. Optymalne umiejscowienie przyłbicy na głowie operatora, można ustawić poprzez opaskę „W”, mieszczącą się w górnej części nagłowia.

Należy sprawdzić dopasowanie opaski na głowę podnosząc i opuszczając kilkakrotnie przyłbicę, kiedy znajduje się na głowie. Jeżeli opaska jest prawidłowo wyregulowana, przyłbica powinna trzymać się stabilnie głowy operatora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, ponownie wyregulować opaskę.

## REGULACJA ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY PRZYŁBICĄ, A TWARZĄ OPERATORA.

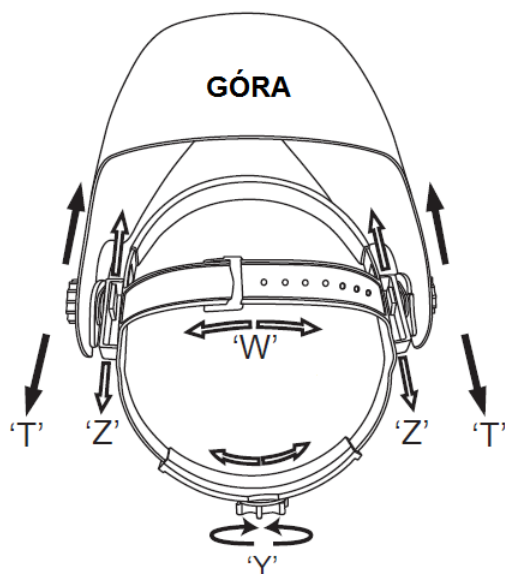

### Krok 1:

Odkręcić nakrętkę mocującą zespół nawiasowego, aby wyregulować odległość pomiędzy przyłbicą a twarzą w pozycji opuszczonej.


### Krok 2:

Poluzować nakrętkę zabezpieczającą po drugiej stronie przyłbicy i przesunąć przyłbicę bliżej lub dalej od twarzy. (Zobacz regulację "Z") Ważne jest, aby znajdowały się w równej odległości od szyby przedniej, gdyż w przeciwnym razie efekt zaciemniania może być nierównomierny.

### Krok 3:

Dokręcić nakrętki zabezpieczające po zakończeniu regulacji.

## REGULACJA KĄTA OPUSZCZENIA PRZYŁBICY

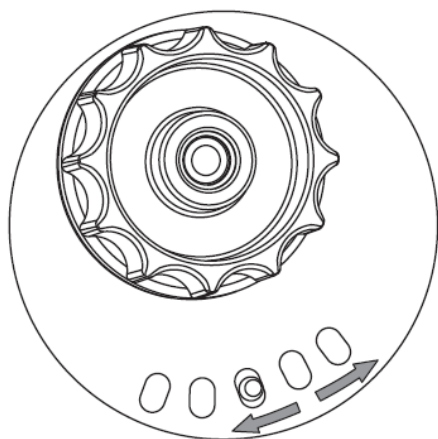

Jeżeli kąt nachylenia maski nie jest odpowiedni dla operatora, może dokonać jego regulacji.

Regulacji kąta nachylenia maski dokonuje się poprzez zmiany położenia sworznia.

### Krok 1:

Poluzować nakrętki mocujące nagłowię.

### Krok 2:

Dokonać zmiany ustawienia kąta nachylenia, poprzez zmianę położenia sworznia w jednym z otworów mocujących. Ważne! Sworznie powinny być ustawione względem siebie symetrycznie.


### Krok 3:

Dokręcić nakrętki mocujące.

Prawidłowy kąt nachylenia przyłbicy, zabezpiecza przed dostawaniem się odprysków i promieniowania, w kierunku od brody operatora.


## USTAWIENIE CZUŁOŚCI I CZASU ZWŁOKI

### DELAY TIME

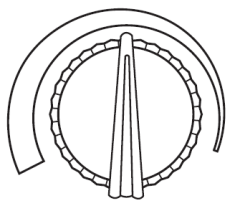

CZAS ZWŁOKI

### SENSITIVITY

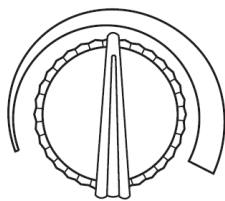

CZUŁOŚĆ

### USTAWIENIA CZUŁOŚCI (SENSITIVITY):

W warunkach normalnego spawania, czułość powinna być zawsze ustawiona na wartość maksymalną (przekręcić pokrętko skrajnie w prawą stronę). W wyjątkowych sytuacjach np. podczas spawania w bardzo naświetlonym miejscu, można zmniejszyć czułość maski.

### USTAWIENIA CZASU ZWŁOKI (DELAY TIME):

Po zakończeniu procesu spawania, okno przyłbicy zmienia się automatycznie z ciemnego na jasne, ale dopiero po upływie ustawionego czasu zwłoki przez użytkownika. Czas zwłoki kompensuje efekt poświaty powstały na elemencie spawanym. Ustawienie minimalnej wartości (przekręcić pokrętko skrajnie w prawą stronę), maksymalnej (przekręcić pokrętko skrajnie w lewą stronę)

## PROBLEMY I ŚRODKI ZARADCZE

### 1. Nieregularne zaciemnianie

- A. Opaska na głowę została ustawiona nieprawidłowo i występuje nierówna odległość od oczu do szyby filtra (Zmienić ustawienie opaski na głowę, aby zmniejszyć różnice odległości od filtra).

### 2. Filtr samościemniający nie zaciemnia się lub występuje migotanie.

- A. Szyba przednia jest zabrudzona lub uszkodzona (wymienić).
- B. Czujniki są zabrudzone (wyczyścić powierzchnię czujników).
- C. Prąd spawania jest zbyt niski (przełączyć przetwornik czułości do położenia "HI").

### 3. Wolna reakcja

- A. Temperatura robocza jest zbyt niska (nie używać przyłbicy w temperaturze poniżej -5°C).

### 4. Słaba widoczność

- A. Szyba przednia / wewnętrzna i/lub filtr są zabrudzone (wymienić szyby).
- B. Oświetlenie otoczenia jest niewystarczające.
- C. Numer zastony ściemniającej jest nieprawidłowo nastawiony (przełączyć numer zastony ściemniającej)

### 5. Przyłbica zsuwa się z głowy

- A. Opaska na głowę nie jest wyregulowana prawidłowo (wyregulować opaskę).

## TABELA DOBORU POZIOMÓW ZACIEMNIENIA

Rekomendowane stopnie przyciemnienia dla określonej metody spawalniczej i wartości prądu spawania. Dobór stopnia przyciemnienia filtra mają również wpływ:

- rodzaj metalu rodzimego.
- stopień oświetlenia (wartości podane w tabeli są odpowiednie dla uśrednionych warunków pracy, przy których odległość oczu operatora od jeziorka spawalniczego wynosi ok. 50cm, a średnie natężenie oświetlenia wynosi ok. 100 lx).
- ustawienie operatora względem płomienia lub łuku elektrycznego. W zależności od tego czy spawacz pochyla się nad spawanym przedmiotem (sprawdź tabelę na opakowaniu) lub pracuje z wyciągniętymi rękoma (tabela poniżej), może być potrzebna zmiana co najmniej o jeden stopień zaciemnienia.
- czynnik ludzki (wartości podane w tabeli są odpowiednie dla operatorów o normalnym wzroku. Osoby z wadami wzroku powinny dobrać wartość stopnia zaciemnienia wg. indywidualnych potrzeb, stosując na przemian kolejne większe lub mniejsze stopnie zaciemniania).
- dla prac wykonywanych na wolnym powietrzu w silnym świetle słonecznym, zalecane jest zwiększenie stopnia zaciemniania o co najmniej jeden.

W zależności od warunków w jakich odbywa się proces spawania, może zaistnieć konieczność zwiększenia/zmniejszenia stopnia przyciemnienia.

| METODA SPAWANIA    | PRĄD SPAWANIA [A] |   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
|                    | 1.5               | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |  |  |  |  |
| MMA                | 8                 |   |    |    |    |    |    | 9  |     | 10  |     | 11  |     | 12  |     |     | 13  |     |     | 14  |     |  |  |  |  |
| MAG                | 8                 |   |    |    |    |    |    |    | 9   | 10  |     | 11  |     |     | 12  |     |     |     | 13  |     |     |  |  |  |  |
| TIG                |                   |   |    | 8  |    | 9  |    | 10 |     | 11  |     |     | 12  |     |     | 13  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| MIG                |                   |   |    |    |    |    |    |    | 9   | 10  |     | 11  |     |     | 12  |     |     | 13  |     | 14  |     |  |  |  |  |
| MIG (LEKKIE STOPY) |                   |   |    |    |    |    |    |    |     |     | 10  |     | 11  |     | 12  |     | 13  |     | 14  |     |     |  |  |  |  |
| SAW                |                   |   |    |    |    |    |    |    |     |     | 10  |     | 11  | 12  |     | 13  |     | 14  |     | 15  |     |  |  |  |  |
| CIĘCIE PLAZMĄ      |                   |   |    |    |    |    |    |    |     | 9   | 10  | 11  | 12  |     |     | 13  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| MMA                | spawanie łukowe elektrodą otuloną                                           |
| MAG                | spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych                 |
| TIG                | spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych             |
| MIG                | spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych                |
| MIG (LEKKIE STOPY) | spawanie łukowe elektrodą topliwą metali lekkich w osłonie gazów obojętnych |
| SAW                | spawanie łukiem krytym                                                      |
| CIĘCIE PLAZMĄ      | cięcie materiałów łukiem plazmowym                                          |

## KONSERWACJA

Regularnie i starannie należy dokonywać prac konserwacyjnych przyłbicy. Pozwoli to na zachowanie maski w dobrym stanie technicznym. Wymiany i instalacji wkładu filtrującego, powinien dokonywać wykwalifikowany i przeszkolony personel. Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych filtra nie wolno używać środków żrących oraz detergentów mogących trwale uszkodzić elementy wykonane z tworzyw sztucznych oraz przeniknąć do wkładu filtra stanowiąc tym samym zagrożenie zatruciem dla użytkownika.

### UWAGA!

**Filtr powietrza nie jest przeznaczony do wielokrotnego czyszczenia. W przypadku zanieczyszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie należy go każdorazowo wymienić na nowy.**

Wymiany szyby przedniej, dokonywać regularnie lub w przypadku jej uszkodzenia (pęknięcia, rysy, zabrudzenie, wżery). Włożyć palec lub kciuk do zagłębienia w dolnej krawędzi okna i wyginać okno w górę dopóki nie zostanie uwolnione z jednej krawędzi.

### Czyszczenie filtra samościemniającego LCD.

Czyścić przyłbicę, używając miękkiej ściereczki. Regularnie czyścić powierzchnie wkładu. Nie używać silnych roztworów czyszczących. Czyścić czujniki i ogniwa słoneczne spirytusem metylowym i czystą ściereczką, a następnie wycierać do sucha niestrzępiącą się ściereczką.



### **Nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego razem z normalnymi odpadami !**

Zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i jej zastosowaniem w świetle przepisów krajowych, zużyty sprzęt elektryczny podlega osobnej zbiórce i powinien trafić do zakładów recyklingu, zapewniających przetwarzanie w sposób przyjazny dla środowiska. Jako właściciel urządzeń powinienes otrzymać informacje o zatwierdzonym systemie zbiórki od naszego lokalnego przedstawiciela. Stosując się do tych wytycznych chronisz środowisko i zdrowie człowieka!

W związku z powyższym firma FACHOWIEC Jakub Świątek dostosowała się do wymogów w/w przepisów i została zarejestrowana w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem : E0007441WZ oraz podpisała umowę ze spółką CCR REWEEE Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przejazd 4/49 (obecnie CCR RELECTRA). Firmie tej powierzono wykonywanie obowiązków ciężących na FACHOWIEC Jakub Świątek w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zużyty sprzęt można również dostarczać bezpośrednio do siedziby firmy FACHOWIEC.

## KARTA GWARANCYJNA

(Wystawiona dla sprzedaży po 1 stycznia 2025)

### WAŻNE !

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalny produkt przeznaczony do obsługi wyłącznie przez osoby przeszkolone i z odpowiednimi kwalifikacjami.

Każde urządzenie, produkt, maszyna przed dystrybucją przechodzi wstępną kontrolę jakości w naszej Firmie. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, proszę bardzo uważnie zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi w celu prawidłowego rozruchu i zapoznania się z wymaganiami dla sprzętu!

### UWAGA – AWARIA !

Przed wysłaniem sprzętu skorzystaj z naszego CENTRUM OBSŁUGI SERWISOWEJ <http://pomoc.fachowiec.com>, które umożliwia wsparcie techniczne, kontakt naszego serwisu z Państwem i automatyczną pomoc w odbiorze przesyłki !!!

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| NAZWA SPRZĘTU         | PRZYŁBICA SPAWALNICZA Z FILTREM |
| TYP/ MODEL            | FC-PAPR                         |
| NR FABRYCZNY/HOLOGRAM |                                 |
| DATA SPRZEDAŻY        |                                 |
| UWAGI                 |                                 |
| PODPIS SPRZEDAWCY     |                                 |

### OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jako producent, importer i dystrybutor jest: FACHOWIEC Jakub Świątek z siedzibą Polska Poznań ul. Grunwaldzka, tel.: +48/ 61 66-15-151

Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wydany wolny od wad i wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami.

2. Gwarancja obejmuje zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze produkty zakupione za granicą należy dostarczyć do serwisu w Polsce.
3. Firma Fachowiec ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, produkcyjne i materiałowe tkwiące w urządzeniu przez okres: 12 miesięcy.
4. Gwarancja na sprzedany towar **nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza** uprawnień kupującego wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową (rękojmi) zawartych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 (stan na dzień 25 czerwca 2014 r.)) obowiązującej od 25.12.2014r.
5. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Serwisu Importera.
6. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone do Sprzedawcy wraz z pełnym wyposażeniem standardowym, czyste i – jeśli urządzenie posiada - z czytelną tabliczką znamionową.
7. Reklamowane urządzenie należy odesłać w odpowiednio zapakowanym kartonie, zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie, należy oznaczyć o ile wymaga „góra – dół” lub „ostrożnie szkło”.
8. Firma FACHOWIEC nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych i zwrotów wysyłanych na adres Firmy za pobraniem!
9. Dokument gwarancyjny jest ważny, jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dotyczące: daty sprzedaży, nazwę sprzedanego urządzenia, pieczęć i podpis sprzedawcy, a Klient kwituje go podpisem.
10. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. uruchomienie urządzenia, konserwacja, wymiana baterii, oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
11. Wymieniony wadliwy sprzęt i części stają się własnością Gwaranta.

### ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:

Gwarant może odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku :

- stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
- dostarczenia urządzenia brudnego, bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej i plomby lub hologramu
- stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
- wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży, jak niewypełniona karta gwarancyjna, brak dowodu zakupu.

**GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:**

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji, takie jak: uchwyty spawalnicze, uchwyty masowe, dysze, palniki, baterie, paski, filtry, oleje, elektrody, uszczelki, o-ringi oraz inne elementy związane bezpośrednio z eksploatacją.
2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.
3. Uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego transportu i magazynowania,
4. Uszkodzenia związane z pracą w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze,
5. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem lub zawilgoceniem podzespołów elektrycznych wodą,
6. Nieprawidłowe podłączenie do źródła zasilania (np. zła biegunowość, złe napięcie 230 lub 400V, brak faz lub zbyt luźno zaciśnięte przewody przyłączeniowe),
7. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia, przegrzanie,
8. Złe ustawienie parametrów spawania, ingerencja w panel sterujący sprzężarek śrubowych,
9. Złe dobranie parametrów ciśnienia zasilającego do pracy urządzenia,
10. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych, zawartych w instrukcji,
11. Czyszczenie z użyciem zbyt wysokiego ciśnienia lub agresywnych środków chemicznych,
12. Uszkodzenia spowodowane zbyt mocnym dokręceniem lub niedokręceniem elementów powodujące uszkodzenia przyłączy lub nadmierną przepustowość (pistolety lakiernicze),
13. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

**UTRATA GWARANCJI NASTĘPUJE**

Utrata gwarancji następuje w przypadku:

1. nieprzestrzegania instrukcji obsługi,
2. niewłaściwej eksploatacji,
3. przeciążenia maszyny,
4. pracy bez środków smarujących,
5. demontażu przez osoby nieupoważnione,
6. zerwania hologramów.

**ADRES SERWISU**

FACHOWIEC Jakub Świętek 60-169 Poznań ul Grunwaldzka 390 tel.: +48/ 61 66-18-152

e-mail: [serwis@fachowiec.com](mailto:serwis@fachowiec.com)

**Ważne:**

**W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zgłaszający zostanie obciążony kosztami transportu i przeglądu zgodnie z cennikiem serwisu.**

**NAPRAWY GWARANCYJNE:**

| Data przyjęcia | Data wydania | Zakres naprawy | Pieczęć i podpis serwisu |
|----------------|--------------|----------------|--------------------------|
|                |              |                |                          |
|                |              |                |                          |
|                |              |                |                          |
|                |              |                |                          |
|                |              |                |                          |